



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE
DELEGATURA W GIŻYCKU**

11- 500 Giżycko ul. Łuczańska 5

Tel. (087) 428 36 16; (087) 428 24 85; Fax (087) 428 36 16 e-mail:
gizycko@wios.olsztyn.pl www.wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 143/G/2013

Sygnatura protokołu	WIOŚ.G.I.II.13.1.7024.28.2013
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686),
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14 Wydział Techniczno Inwestycyjny
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	dotyczy eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej z wylotem w Porcie Ekomariny w Giżycku
Adres kontrolowanej działalności	<i>Port Ekomariny w Giżycku</i>
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	p. Paweł Czacharowski - Z-ca Burmistrza Miasta Giżycka
NIP zakładu	845-10-02-471
Regon zakładu	000 524 364
PKD/EKD	-
Kod NACE	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	87 732 41 20
Adres strony internetowej: e-mail:	www.gizycko.pl . urząd@gizycko.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu	p. Paweł Czacharowski - Z-ca Burmistrza Miasta Giżycka
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	p. Marcin Wójcik – podinspektor Urząd Miasta w Giżycku. p. Ewa Kuliś - Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku
Data kontroli	data rozpoczęcia kontroli – 14.09.2013 r.
	data zakończenia kontroli – 27.09.2013 r.
Charakter kontroli	problemowa
Typ kontroli	Interwencyjna
Okres objęty kontrolą	okres bieżący
Cel kontroli	rozpoznanie zanieczyszczenia wody Porcie Ekomariny w Giżycku
Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy	Jolanta Fijałkowska – st. inspektor,

upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Jolanta Fijałkowska – st. inspektor
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli:

Tematyczny zakres czynności kontrolnych stanowi zał. 1 do protokołu.

Dnia 14.09.2013 r. (sobota) do tut. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, od pracownika KPPSP w Giżycku wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wody w basenie portowym Ekomariny w Giżycku.

Tego samego dnia w obecności przedstawiciela KPPSP w Giżycku oraz w obecności prac. KPP w Giżycku przeprowadzono oględziny w terenie.

Podczas oględzin stwierdzono:

- wokół wylotu kolektora deszczowego mającego ujście w basenie portowym Ekomariny widoczne były tłuste plamy.
- w okolicy wylotu kolektora deszczowego strażacy zainstalowali rękaw pływający zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń, na dalszą część jeziora
- w basenie portowym Ekomariny na powierzchni lustra wody widoczne tłuste plamy-
- przed przyjazdem inspektora WIOŚ prac. KPPSP zastosowali dyspergent o nazwie SINTAN – odtłuszczacz ekologiczny- neutralizator,, spryskując powierzchnię wody w basenie portowym
- przy budynku gospodarczym Ekomariny prowadzone było mycie łodzi jachtowych
- plac na którym myte były łodzie wyłożony kostką brukową, brak zorganizowanego systemu zbierającego wody z mycia
- wody powstające podczas mycia spływają powierzchniowo w kierunku odwodnienia liniowego nadbrzeża portu
- na ciągu sieci kanalizacji deszczowej przed zrzutem ścieków do jeziora na terenie Ekomariny zainstalowany jest separator
- z inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej wynika, że część odwodnienia liniowego do którego spływają min. wody z mycia łodzi odprowadzana jest do studzienki poza separatorem

Podczas oględzin pobrano próbkę wody z powierzchni jeziora do badań laboratoryjnych

W dniu 14.09.2013 r. oraz w dniach poprzednich występowały intensywne, długotrwałe opady deszczu

Dnia 16.09.2013 r. przeprowadzono kolejne oględziny w terenie podczas których stwierdzono:

- łodzie nie były myte
- rękaw pływający zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń na wylocie kolektora nadal zainstalowany
- przy wylocie kolektora oraz w basenie portowym na powierzchni lustra wody stwierdza się tylko niewielki film, nie stwierdza się dopływu nowych zanieczyszczeń

W celu oceny pracy separatora dnia 16.09.2013 r. pobrano próbkę wody deszczowej- ścieku przed separatorem i próbkę za separatorem




Dnia 17.09.2013 r. po kolejnych intensywnych opadach deszczu do tut. Delegatury WIOŚ od KPPSP w Giżycku wpłynęła kolejna interwencja dotycząca pojawienia się plamy ropopochodnych przy ujściu wyżej opisywanego kolektora deszczowego.

Podczas kolejnych oględzin przeprowadzonych dnia 18.09.2013 r. ustalono:

- rękaw pływający zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń na wylocie kolektora nadal zainstalowany
- w basenie portowym nie stwierdza się ropopochodnych
- pobrano próbkę wody przed separatorem i za separatorem oraz próbkę wody z jeziora w okolicy wylotu z kolektora deszczowego

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin stanowi zał. nr 2 do protokołu. Wyżej opisywany kolektor zbiera wody opadowe z terenu Ekomariny, ul. Kolejowej, ul. Dąbrowskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Bohaterów Westerplatte.

Burmistrz Giżycka posiada pozwolenie wodnooprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ww. kolektorem do jeziora Niegocin - decyzja Starosty Giżyckiego znak: WŚ.6223d-7/09 z dnia 06.11.2009 r. z terminem obowiązywania do 30 listopada 2019r. Zgodnie z pkt III.3. 4 Burmistrz Miasta Giżycka obowiązany jest do przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających oraz przeprowadzania badań odprowadzanych wód opadowych, wykonywanych w czasie trwania opadu - dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni.

Podczas kontroli przedstawiciel Urzędu Miasta w Giżycku przedstawił fakturę z dnia 10.09.2012r. za czyszczenie separatora. Wiosną 2013 r. czyszczenie separatora nie było prowadzone.

Badania próbek wody pobranej w dniach 14.09.2013 r., 16.09.2013r. i 18.09.2013r., wykazały, że wody za separatorem nie przekraczają parametrów określonych w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym. Z wyjaśnień uzyskanych od pracownika Urzędu Miejskiego podczas kontroli wynika, że konstrukcja separatora posiada bajpas i przy dużych opadach deszczu wody opadowe płyną poza separatorem.

Sprawozdania z badań Nr 252/2013/PG z dnia 18.09.2013, Nr 254/2013/PG z dnia 18.09.2013 oraz Nr 255/2013/PG z dnia 23.09.2013 stanowią zał. Nr 3 do protokołu

2. Naruszenia i nieprawidłowości

 
Naruszenia i nieprawidłowości			
L.p.	1. zanieczyszczenie substancjami ropo chodnymi basenu portowego Ekomariny wypływ w okolicy ujścia kolektora deszczowego	sprawozdanie z badań Nr 252/213/PG z dnia 18.09.2013, Nr 254/2013/P z dnia 18.09.2013 oraz Nr 255/2013/P z dnia 23.09.2013 Dokumentacja fotograficzna z dnia 14,16 i 18 września 2013	Art. 42 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. <i>prawo wodne</i>

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

Podczas kontroli pouczonego przedstawiciela Urzędu Miasta p. Ewę Kulis, że zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *prawo wodne* wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są zobowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie

4. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:



1. Tematyczny zakres czynności kontrolnych.

2. Dokumentacja fotograficzna z dnia

2. Sprawozdania z badań Nr 252/2013/PG z dnia 18.09.2013, Nr 254/2013/PG z dnia 18.09.2013 oraz Nr 255/2013/PG z dnia 23.09.2013

5.1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu **nie wnosi uwag** do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, inspektor czyni w tym miejscu odpowiednią adnotację **brak uwag**.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej p. Pawłowi Czacharowskiemu – Z-cy Burmistrza Miasta Giżycka

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t Dz. U. z 2013 r., poz.672) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr - nie dotyczy.

Giżycko, 01.10.2013 r.

Data i miejsce podpisania protokołu

podpis i pieczęć przedstawiciela
kontrolowanego podmiotu

z up. Burmistrza Miasta
Paweł Czacharowski
Zastępca Burmistrza Miasta

STARSZY INSPEKTOR
mgr inż. Jolanta Fijałkowska
podpisy i pieczęcie kontrolujących

URZĄD MIEJSKI
w Giżycku
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14
tel. 087 732 41 13