



Fot. 1 Widok konstrukcji więźby dachowej od strony zachodniej.



Fot. 2. Uszkodzony przez owady (50%) element rozpory w osi 5.



Fot. 3. Przekoszona i uszkodzona przez owady płatew B/1-5. Ubytki korozyjne w mieczu około 20%.



Fot. 4. Niebezpieczne pęknięcie płatwi B/5-9 w pobliżu słupa B/9.



Fot. 5. Uszkodzony w górnej części przez owady słup C/9.



Fot. 6. Uszkodzony w górnej części przez owady (50%) słup C/17.



Fot. 7. Silnie skrzywiona rozpora dźwigara w osi 15.



Fot. 8. Przeciążona i nadmiernie ugięta płatew C/21-25.



Fot. 9. Silnie przekoszona płatew B/21-25.



Fot. 10. Widok oparcia płatwi B/21-25 na słupie i mieczu.



Fot. 11. Oparcie krokwi w osi 25 na występie ściany szczytowej od strony wschodniej, powstałe na skutek niewłaściwego zakotwienia murlat.



Fot. 12. Oparcie krokwi 16/B-D na murlacie – brak śrub kotwiących murlatę do ściany.



Fot. 13. Silne pęknięcie nadproża okiennego i części podokiennej w narożniku północno – zachodnim na I-szym piętrze.



Fot. 14. Przykładowe uszkodzenie przez owady belki w osi 3 w pobliżu narożnika północno – zachodniego.



Fot. 15. Silnie zawilgocona i porażona przez grzyb domowy biały skrajna od strony zachodniej belka stropu nad I-szym piętrem.



Fot. 16. Znaczne uszkodzenie belki stropowej 7/C-D stropu nad I-szym piętrem.



Fot. 17. Widok elementów stropu nad I-szym piętrem od strony wschodniej.



Fot. 18. Przykładowe oparcie belki stropowej na podciągu w części wschodniej; liczne otwory wylotowe spuszczała w belce.



Fot. 19. Przykład uszkodzenia przez owady elementów konstrukcji nośnej stropu nad I-szym piętrem od strony wschodniej.



Fot. 20. Silne uszkodzenie nadproża okiennego na parterze w części zachodniej obiektu.



Fot. 21. Ogólny widok obiektu od strony południowo – wschodniej.



Fot. 22. Wysolenia w środkowej części ściany północnej obiektu.