

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

10-111 Olsztyn
ks. W. Osińskiego 12/13
tel: (89) 612-34-56

fax: (89) 612-34-50
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

Delegatura WIOŚ w Giżycku
11-500 Giżycko
Łuczańska 5
tel: (087) 428-36-16

fax: (087) 428-24-85
e-mail: gizycko@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR GIZ 157/2017

Sygnatura protokołu	WIOS.G.I. 7023.157.2017.jf	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-go Maja 14, 11-500 Giżycko, Gmina Giżycko (miejska), Powiat giżycki Dotyczy KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA GIŻYCKO,	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 INNE	
Adres kontrolowanej działalności	ul. 1-go Maja 14, 11-500 Giżycko, Gmina Giżycko (miejska), Powiat giżycki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	p. Karol Walinowicz - Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego p. Ewa Kuliś – główny specjalista – referat Inwestycji Urząd Miejski	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	790671171	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	Nie dotyczy	
Rejestracja	Nie dotyczy	
Telefon/ fax.	877324120	
Adres strony internetowej: email	www.gizycko.pl urząd@gizycko.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko p. Roman Łożyński	Stanowisko z-ca Burmistrza Giżycka
	p. Karol Walinowicz	Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko p. Karol Walinowicz	Stanowisko Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
	p. Ewa Kulis	główny specjalista –referat Inwestycji

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Miejska Giżycko
Adres do korespondencji	Gmina Giżycko (miejska), Powiat giżycki
Regon	790671171
Rejestracja	
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	29-11-2017
Data zakończenia kontroli	06-12-2017.
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	10-07-2015
Okres objęty kontrolą	bieżący
Cel kontroli	Rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie dotyczące pojawienia się plamy ropopochodnych na kanale Giżyckim (Łuczańskim) w Giżycku
Cykl kontrolny	Nie
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Jolanta Fijałkowska	starszy inspektor	
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Łukasz Jurczak	Próbobiorca	
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli


W związku z interwencją dotyczącą pojawienia się plamy ropopochodnych na powierzchni wody w kanale Giżyckim (Łuczańskim) w Giżycku, która wpłynęła do tut. Delegatury WIOŚ w dniu 29.11.2017 r. ok godz 9.40, tego samego dnia ok godz 9.50-10.15 wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta w Giżycku przeprowadzono oględziny w terenie.

Podczas oględzin stwierdzono:

- Wokół wylotu kolektora deszczowego Ø1000 mm zlokalizowanego przy ul. Jasnej w Giżycku na działce 1/30 obręb 1 Giżycko - widoczna plama ropopochodnych – dokumentacja fotograficzna z dnia 29.11.2017r. zał. nr 1 do protokołu
- plama o szer. ok 20 m i dług ok 300 m widoczna również na powierzchni wody w kanale od ww. wylotu kolektora do basenu Zakładu Rybactwa Jeziorowego przy ul. Rajskiej w Giżycku oraz w basenie portowym ww. Zakładu Rybactwa Jeziorowego.

Pracownicy WIOŚ pobrali 2 próbki wody do badań laboratoryjnych – protokół z pobierania próbek Nr 403/2017 /PG stanowi zał. nr 2 do protokołu (w dniu poboru próbek wylot kolektora podtopiony) oraz niezwłocznie powiadomili KPPSP w Giżycku.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

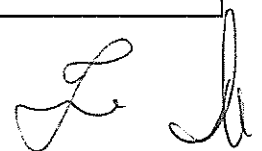

Po przybyciu na miejsce straż pożarna podjęła działania, które polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ograniczeniu wycieku poprzez założenie zapory sorbcyjnej u wylotu kolektora kanalizacji deszczowej i usunięciu plamy znajdującej się na powierzchni wody przy pomocy dyspergentu – opis działań KP PSP w Giżycku przeprowadzonych w dniu 29.11.2017 r. jednoznacznie wskazuje lokalizację wycieku substancji ropopochodnych z wylotu kolektora burzowego do kanału Łuczańskiego – pismo KP PSP w Giżycku znak: PR.5558.57.2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. znajduje się w dokumentacji WIOŚ.

Podczas kontroli ustalono:

- kolektor deszczowy którym zanieczyszczenie wpływało do kanału Łuczańskiego odprowadza wody z terenu zlewni nr 9 w Giżycku (teren między ulicami Rajska, ul. Nowowiejską, ul. Koszarową, ul. Mazurską, ul. Kościuszki , ul. Daszyńskiego, ul. Kopernika, ul. Jasną, ul. Smętka).
- w dniu kontroli brak opadów deszczu, opady występowały w dniach poprzedzających kontrolę.
- woda w kanale Łuczańskim osiągała stan alarmowy.
- wylot ścieków z kanalizacji deszczowej podtopiony- woda w kanale sięgała do połowy wysokości kolektora

W celu ustalenia źródła wycieku w dniu 29.11.2017 r. wspólnie z p. Ewą Kuliś z prac. Urzędu Miasta oraz p. Krzysztofem Wójtowiczem - przedstawicielem Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku przeprowadzono oględziny

- urządzeń podczyszczających wody opadowe, które znajdują się na ciągu ww. kolektora deszczowego przed wylotem ścieków do kanału Łuczańskiego,
- studzienek ulicznych, znajdujących się na ciągu kanalizacji deszczowej powyżej urządzeń oczyszczających (tj. studzienek przy ul. Jasnej pomiędzy garażami, przy stacji paliw ORLEN Al. 1-go Maja, oraz przy ul. Mazurskiej , ul. Nowowiejskiej i Al. 1-go Maja – miejsca włączenia wód deszczowych z terenów wojskowych).

W podczyszczalni oraz w ww. studzienkach widoczny niewielki film ropopochodnych. Jednoznacznie nie można ustalić miejsca świadczącego o wyraźnym punktowym zrzucie zanieczyszczeń do kanalizacji deszczowej.


Ponowne oględziny kanału Łuczańskiego przeprowadzone w dniu 29.11.2017 r. ok. godz. 14⁰⁰ wykazały :

- na powierzchni wody wokół wyżej opisywanego wylotu kolektora do kanału słabo widoczny film ropopochodnych
- wylot kolektora zabezpieczony zaporą sorbcyjną
- w basenie portowym Zakładu Rybactwa Jeziorowego przy ul. Rajskiej – widoczne resztki filmu ropopochodnych.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni Nr 9 do kanału Giżyckiego (Łuczańskiego) udzielone zostało Gminie Miejskiej Giżycko – Decyzja Starosty Giżyckiego znak: WŚ.6341.6.17.2016 z dnia 25.10.2016 r. z terminem obowiązywania do 25.10.2026 r.

Jako urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, na ciągu sieci kanalizacji deszczowej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

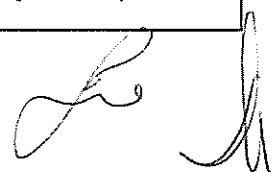

przed wlotem kolektora do kanału zainstalowano podczyszczalnię wód deszczowych Eco-Tech.

Z przedstawionej podczas kontroli dokumentacji dotyczącej ww. podczyszczalni wynika, że istnieje możliwość odprowadzania wód opadowych obejściem awaryjnym (tzw. bajpas) z pominięciem urządzeń oczyszczających – Wyciąg z dokumentacji powykonawczej Projekt Technologiczny, wraz ze schematem urządzenia – stanowi zał. Nr 3 do protokołu.

Zgodnie z pkt I.3 ww. decyzji pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków

„Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiornika ściekach nie mogą przekraczać wartości :

Zawiesina ogólna 100 mg/l

Węglowodory ropopochodne 15 mg/l ,

Natomiast zgodnie z pkt II.3 ww. decyzji Gmina Miejska Giżycko zobowiązana jest do *przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnej; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.*

W 2017 r., czyszczenie instalacji na zlecenie Gminy Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2017 r. przeprowadził Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, który zlecił przeprowadzenie czyszczenia specjalistycznej firmie Separator Service 05-500 Piaseczno , ul. Gen. Okulickiego 4. Protokół odbioru prac serwisowych z dnia 30.08.2017 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu.


Z wyjaśnień uzyskanych od p. Karola Walinowicza – Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku wynika, że wiosenne czyszczenie urządzeń podczyszczających nie zostało przeprowadzone ponieważ, po dokonaniu oględzin uznano, że nie zachodziła potrzeba czyszczenia ww. urządzeń. W zeszycie eksploatacji widnieje 1 zapis czyszczenia ww. urządzeń przeprowadzony w dniu 30.08.2017 r.

Przeprowadzone przez WIOŚ badania laboratoryjne dwóch próbek wody pobranej w dniu 29.11.2017 r. z wylotu kolektora deszczowego przy ul. Jasnej w Giżycku oraz z powierzchni kanału Łuczańskiego potwierdziły obecność w wodzie substancji ropopochodnych.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Zanieczyszczenie wody w kanale Łuczańskim w Giżycku	Protokół kontroli, dokumentacja fotograficzna z dnia 29.11.2017 r.	art. 42 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

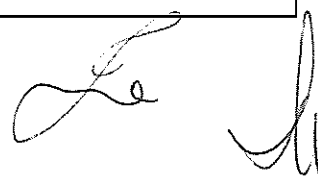

2	Brak udokumentowania w zeszycie eksploatacji dwukrotnego czyszczenia urządzeń oczyszczających	Protokół kontroli	pkt II.3 Decyzji Starosty Giżyckiego znak: WŚ.6341.6.17.2016 z dnia 25.10.2016 r.
---	---	-------------------	---

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi wody w kanale Łuczańskim	art. 194 - Ustawa Prawo wodne - 7) Niezapewnianie ochrony wód przed zanieczyszczeniem zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 42.	p. Karol Walinowicz- Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UM w Giżycku	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

Nie kontrolowano

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna z dnia 29.11.2017r – wylot kolektora deszczowego do kanału
2. Protokół z pobierania próbek Nr 403/2017 /PG
3. Wyciąg z dokumentacji powykonawczej Projekt Technologiczny, wraz ze schematem urządzenia Eco-Tech
4. Protokół odbioru prac serwisowych z czyszczenia urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem dnia 30.08.2017 r

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.


Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Warmińsko-mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

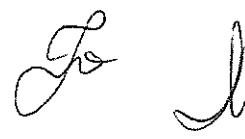

Jeden egzemplarz protokołu doręczono p. Roman Łożyński – z-ca Burmistrza Giżycka

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy

Giżycko 06.12.2017

Miejsce i data podpisania protokołu: ,


z up. Burmistrza Miasta
GMINA MIEJSKA
Giżycko

Roman Łożyński
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

STARSZY INSPEKTOR
mgr inż. Jolanta Fijałkowska
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Załącznik 2

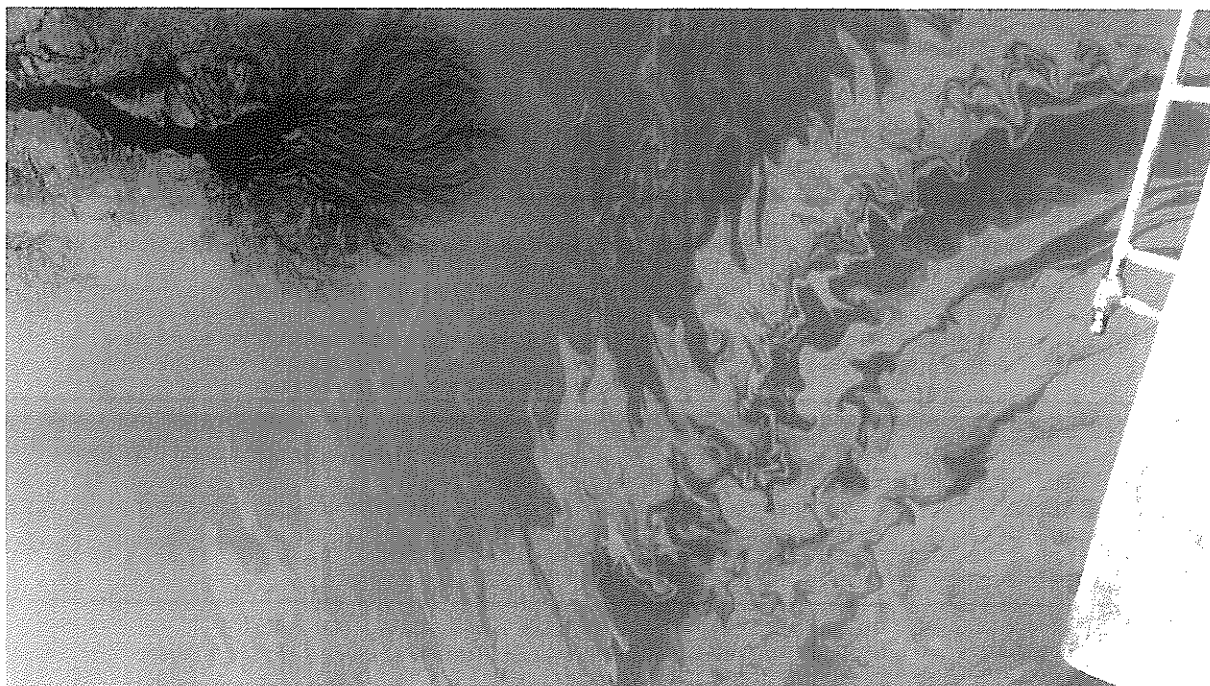

Wylot z kolektora kanalizacji deszczowej do Kanału Łuczańskiego w Giżycku 29.11.2017 r.

I. W dniu 30.08.2018 firma Separator Service wykonała

☐ - przegląd	☒ - czyszczenie
-------------------------------------	---

a) separatora (producent) Unilever typu

☐ - myjni	☒ - instalacji deszczowej
☐ - tłuszczy	☐ - ścieków procesowych
☐ - pompowni	☐ - inne

b) osadnika (producent) typu

☐ - myjni	☐ - instalacji deszczowej
☐ - ścieków procesowych	☐ - inne

c) ☐ - zbiornika recyrkulacyjnego

d) ☐ - kanalizacji

II. Prace wykonano w obiekcie Miasto Giszewo firmy ZAKŁAD USŁUGOWY
znajdującym się w Giszewo przy ulicy Yasna

ZAKŁAD USŁUGOWY
Usługi Ogólnobudowlane i Tereny Zielone
Andrzej Morshi
11-500 Giszewo, ul. Świdalska 21
tel. 250 51 62 50
fax 250 51 62 51

W wyniku prac serwisowych określono stan poszczególnych urządzeń

☐ - osadnik inst. myjni
☐ - separator inst. myjni
☐ - zbiornik recyrkulacyjny
☐ - osadnik inst. deszczowej
☒ - separator inst. deszczowej
☐ - separator inst. tłuszczy
☐ - osadnik inst. ścieków procesowych
☐ - separator inst. ścieków procesowych
☐ - inne

III. W wyniku przeprowadzonych prac czyszczenia wytworzono*/i odebrano następującą ilość odpadów:

	m³	Mg	kod odpadu
☐ - inst. myjni			
☒ - inst. deszczowej	4,000	4,050	130908
☐ - inst. tłuszczy			
☐ - inst. ścieków procesowych			
☐ - kanalizacji / inne	mb		

IV. Przewidywany termin następnego serwisu (m-c/r)

☐ - instalacji myjni	☒ - instalacji deszczowej
☐ - instalacji tłuszczy	☐ - instalacji ścieków procesowych

V. Do wykonania prac użyto:

Serwis 3. Malowania

VI. Protokół spisano w obecności:

1. Pracownika Wykonawcy

2. Pracownika Zleceniodawcy

Imię <u>Włodzisław</u>	Imię
Nazwisko <u>Radwański</u>	Nazwisko
Tel. kontaktowy	Tel. kontaktowy

VII. Uwagi Wykonawcy - Odliczenie odpadu stały dobyć. Firma Separator Service sp. z o.o. jest odpowiedzialna za odbiór odpadów.

Uwagi Zleceniodawcy - zleceniodawca wyraża zgodę.

Przyjmuję pracę wykonaną w dniu 30.08.18 przez Separator Service bez zastrzeżeń.

Wykonawca:

SEPARATOR SERVICE sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Gen. Okulickiego 4
tel. (22) 750 60 30

ZAKŁAD USŁUGOWY
Usługi Ogólnobudowlane i Tereny Zielone
Andrzej Morshi
11-500 Giszewo, ul. Świdalska 21
tel. 250 51 62 50
fax 250 51 62 51